



мать **ОЛЕЙНИКОВ Изот Борисович**
620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 12
ИНН: 667470916328; ОГРНИП: 3116674094000069
Тел. +7(343)378-06-56; +7(912)048-06-56
e-mail: izot83@yandex.ru, tachograph66@yandex.ru

Р/с: 40802810700020000727 в Филиал № 6602 Банка ВТБ 24 (ЗАО), г. Екатеринбург;
БИК: 046568905, К/с: 30101810400000000905

Исх. № 59 от 17.09.2014 г.

В ООО «АвтоТехТрейд»

В ответ на Ваше обращение по факту выхода из строя устройства «ШТРИХ» (заменяющего штатный тахограф), установленного на автомобиле Ивеко государственный регистрационный знак А 682 ЕХ 96/ (VIN: X42633910D0002954) могу сообщить следующее:

- установленный «ШТРИХ» со встроенным модулем НКМ-1 почему-то активирован на другой VIN: X42600000D0001303;

- установленная модель контрольного устройства («ШТРИХ») не одобрена к установке на автомобилях марки Iveco производителем автомобиля (соответствующее одобрение от производителя шасси отсутствует);

- результатом несанкционированной производителем автомобиля установки автокомпонента (ШТРИХ) стала некорректная работа всей бортовой системы транспортного средства (непроизвольное срабатывание УОС, «плавающие» обороты двигателя, некорректная работа АБС и вообще всей тормозной системы, самопроизвольное функционирование спидометрального оборудования и т.д.); что, в свою очередь, привело к существенному снижению **ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТС.**

- в соответствии с «Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств», установка автокомпонентов снижающих безопасность автомобиля НЕДОПУСТИМА.

- устройство «ШТРИХ» в привязке к конкретному ТС (автомобилю Ивеко государственный регистрационный знак А 682 ЕХ 96/ (VIN: X42633910D0002954)) неработоспособно, коррекция работы этого устройства невозможна в виду технической недоработки самого «ШТРИХа» и особенности работы криптомодуля НКМ-1, активированного на отличный от реального VIN.

РЕКОМЕНДОВАНО: замена контрольного устройства «ШТРИХ» на тахограф, одобренный к установке на автомобиль Iveco, производителем Iveco (или его аналог, но не снижающий общую безопасность автотранспортного средства).

С Уважением,

Руководитель сервисного центра (RUS207)

М. п.

И. Олейников